

# Service Bulletin

PGO	
NUMMER	: PG10-004
DATO	: 22-10-2010
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: Startbesvær ved brug af selvstarter.
MODEL	: Alle PGO 2 takt 50 ccm.
REFERENCE	:

**Problem:** Køretøjet er meget svær at starte med selvstarter. Der er masser af strøm på batteri. Ved brug af kickstarter, starter køretøjet med det samme.

Dette problem kan skyldes at afstanden mellem pickup spolen og svinghjul er for stor. Typisk 2,0 – 2,5 mm. Pickup spolen skal rykkes tættere på svinghjulet: min. 0,5 mm. Max 1,0 mm. Denne afstand måles med søgerblad mellem pickup og 'knast' på svinghjulet. Se billede.

**Arbejdsbeskrivelse:** Pickup spole afmonteres og bolthuller i spolen bores op til 7,5 mm. Spole monteres igen og afstanden justeres. Bolte spændes 10Nm.

