

Service Bulletin

PGO	
NUMMER	: PG10-002
DATO	: 01-10-2010
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: Dårlig trækraft på PGO HOT50 Postscooter.
MODEL	: HOT50 Postscooter kun årgang 2010
REFERENCE	: Stelnumre fra RFVPMPS22A1218546 til RFVPMPS22A1221444

Problem: På alle årgang 2010 er der ved en fejl blevet monteret forkert indsugnings skive med 7,5 mm hul. Dette giver dårligere trækraft og dårligere optræk. Scooterne kan have svært ved at sætte i gang med fuld læs.

Den korrekte skive skal være 9,5 mm. Varenummer P5261-05000-01

Postdanmark er informeret om dette problem. Hvis postbudene har problemer med dette vil de kontakte værkstederne for udskiftning af skiven. Ellers bedes i udskifte denne ved service.

I bedes bestille skiver som normal reservedelsbestilling og efter endt arbejde udfylde reklamationsrapport på www.crservice.dk. Postdanmark skal *ikke* faktureres for dette

Arbejdsbeskrivelse: Luftfilter, karburator og indsugningsstuds afmonteres. Skiven udskiftes og delene monteres igen.

